



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# WORKTOP KIT

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Worktop Kit s'utilise pour le traitement à l'huile et l'entretien des plans de travail et autres surfaces intérieures en bois. L'huile est facile à travailler et elle crée une surface durable possédant une grande résistance. La trousse contient tout ce dont vous avez besoin pour un traitement complet.

## L'EMBALLAGE CONTIENT :

0,75 L Worktop Oil  
250 ml Intensive Wood Cleaner  
Patin de ponçage noir  
Patin de polissage blanc  
Un chiffon sans peluche  
Une paire de gants  
Les instructions pour l'utilisation

## Information du produit

Consommation : 0,75 L couvre environ 12-15 m<sup>2</sup> par couche en fonction du taux d'absorption du bois.

Couleurs (Huile) : Naturel



## Intensive Wood Cleaner

Nettoyage de base et élimination de la graisse. Prépare les surfaces pour un traitement supplémentaire. Réduit les tensions à la surface, de sorte que le traitement suivant produira d'excellents résultats.



## Worktop Oil

Pénètre le bois en profondeur. Assure une résistance maximale à la saleté et à l'eau dès le premier jour. Accentue les veines naturelles du bois pour un aspect plus attrayant.



## Facile d'application

L'huile est onctueuse et agréable à travailler. Le polissage peut être exécutés manuellement avec le set de scrubbie WOCA.



## Facile d'entretien

Peut être nettoyée et entretenue avec le savon et le gel de WOCA pour surfaces intérieures huilées.



Naturel\*





# UTILISATION

## Préparation

Il est important que le bois et l'huile soient à une température minimum de 15°C (préférentiellement 20°C) avec une humidité d'air d'environ 50 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal.

Poncez la surface avec un papier de verre de grain 180. Nettoyez la surface avec un aspirateur pour enlever le résidu du ponçage. 20°C. Nettoyez soigneusement la surface avec le Nettoyeur Intensif WOCA mélangé à de l'eau à raison d'une partie de nettoyeur pour 20 parties d'eau. Après le nettoyage, laissez sécher la surface de travail pendant au moins 8 heures à 20°C.

## NB

Tous les chiffons trempés dans l'huile doivent être remis/mis au rebut dans des contenants scellés ou être incinérés à cause du

risque d'auto-ignition.

## Temps de séchage


La surface huilée peut être utilisée après 24 heures à 20°C. Pendant cette période, la surface ne doit pas venir en contact avec de l'eau. L'huile ne durcit pas complètement avant environ une semaine. Par conséquent, traitez la surface avec précaution pendant cette période. Tous liquides déversés doivent être essuyés immédiatement.

## Nettoyage et entretien

Nettoyage hebdomadaire : Natural Soap

Soins mensuels : Oil Refreshing Soap


Entretien : Worktop Oil ou Maintenance Gel

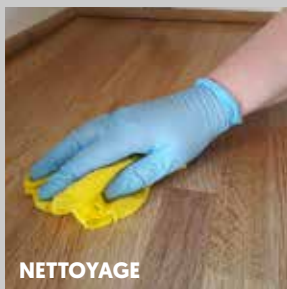


NETTOYAGE



APPLICATION

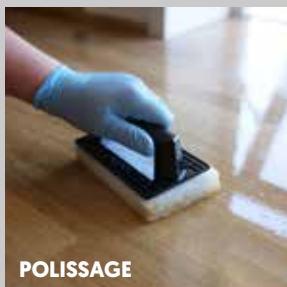

POLISSAGE

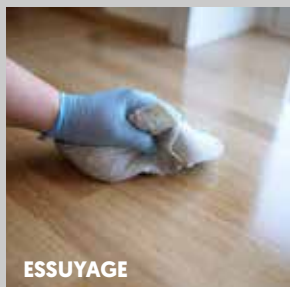

ESSUYAGE

## TRAITEMENT

- 1 Mélangez soigneusement l'huile.
- 2 Utilisez un pinceau pour répandre une quantité d'huile appropriée en une couche uniforme. Si possible, le côté opposé à la surface de travail devrait également recevoir une couche d'huile.
- 3 Attendez environ 30 minutes à 20°C pour laisser l'huile pénétrer dans le bois. Appliquez plus d'huile si des parties sèches apparaissent.
- 4 Polissez avec le WOCA Hand Scrubber rouge dans le sens du grain du bois. Ceci rendra la surface plus durable.
- 5 Essuyez tous les surplus d'huile avec un chiffon en coton sans peluche. Il ne doit pas rester d'excès d'huile sur la surface.
- 6 Laissez reposer la surface pendant une heure et répétez les étapes. La surface devrait être traitée deux ou trois fois avant de l'utiliser. Pour le traitement final poncez l'huile humide avec un papier de verre humide avec un grain de 280-400 avant d'essuyer avec un chiffon en coton sans peluche.